

بررسی میزان مؤثر بودن سیستم‌های ایمنی مجهر به ابزار دقیق با استفاده از روش تجزیه و تحلیل لایه‌های حفاظتی و آنالیز درخت خط در واحد ایزو مریزاسیون پالایشگاه اصفهان

مهدی قاسمپور^۱، رضا غلامنیا^۱، موسی جباری^۲، امیرحسین متین^۳، عباس آقامبایی^۵

مقاله پژوهشی

چکیده

مقدمه: بررسی عوامل و نقاط خیز در صنایع فرایندی از طریق ارزیابی و مدیریت خطر و به منظور پیشگیری از بروز حوادث، اهمیت ویژه‌ای دارد. پالایشگاه‌های نفت و گاز دارای مخاطرات متعددی مانند اشتعال، انفجار و یا انتشار مواد سمی هستند و این مخاطرات می‌تواند پیامدهای فاجعه‌بار و جرماناپذیری را به دنبال داشته باشد. انجام مطالعات سطح یک‌بارچگی ایمنی (SIL study) در صنایع فرایندی به منظور بررسی وضعیت ایمنی و قابلیت اطمینان سیستم‌های مهندسی پیچیده، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. هدف از انجام پژوهش کاربردی حاضر، بررسی میزان مؤثر بودن سیستم‌های ایمنی مجهر به ابزار دقیق در واحد ایزو مریزاسیون مجتمع پالایشگاه اصفهان بود.

روش‌ها: در بخش اول مطالعه، از روش نیمه کمی آنالیز لایه‌های حفاظتی (LOPA) به منظور ارزیابی لایه‌های حفاظتی و تعیین SIL مورد نیاز سیستم (Target SIL) استفاده شد. در بخش دوم، با استفاده از روش آنالیز درخت خط (FTA) یا Fault tree analysis، نسبت به تعیین SIL موجود سیستم (SIL verification) اقدام گردید.

یافته‌ها: در تمام ستاریوهای منتخب، SIL موجود سیستم و SIL مورد نیاز منطبق بود. همچنین، فرآنس رویداد کاهش یافته نهایی، با معیار خطر قابل قبول پالایشگاه مطابقت داشت که این موضوع بیانگر کفايت لایه‌های حفاظتی مستقل (Independent protection layer) یا IPL موجود می‌باشد.

نتیجه‌گیری: طراحی دقیق و استفاده از تجهیزات به روز و جدید، منجر به ایجاد سطح مناسبی از ایمنی در این فرایند می‌گردد و سیستم با قابلیت اطمینان مناسبی در حال فعالیت می‌باشد.

واژه‌های کلیدی: صنایع فرایندی، ارزیابی خطر، LOPA، FTA، سطح یکپارچگی ایمنی

ارجاع: قاسمپور مهدی، غلامنیا رضا، جباری موسی، متین امیرحسین، آقامبایی عباس. بررسی میزان مؤثر بودن سیستم‌های ایمنی مجهر به ابزار دقیق با استفاده از روش تجزیه و تحلیل لایه‌های حفاظتی و آنالیز درخت خط در واحد ایزو مریزاسیون پالایشگاه اصفهان. مجله تحقیقات نظام سلامت ۱۳۹۷/۰۲/۱۴: ۲۱۴-۲۰۴.

تاریخ چاپ: ۱۳۹۷/۰۴/۱۵

پذیرش مقاله: ۱۳۹۶/۱۲/۱۹

دریافت مقاله: ۱۳۹۶/۱۰/۱۸

مقدمه

از کار افتادن سامانه‌ها موجب وقوع اختلال در سطوح مختلفی می‌شود و می‌تواند به عنوان تهدیدی شدید برای جامعه و محیط زیست تلقی شود. از این‌رو، مردم انتظار دارند که سیستم‌ها پایا، اطمینان‌بخش و ایمن باشند. وقوع حوادث مانند حادثه نیروگاه چنوبیل، Flixborough انگلستان، سوسو کشور ایتالیا، بپال هند و حادثه پالایشگاه تگزاس آمریکا و بسیاری از حوادث دیگر که در تمامی آن‌ها خسارت‌های چشمگیر و شدیدی بر جامعه و محیط زیست تحمل شد، نشان دهنده اهمیت موضوع قابلیت اطمینان و نقش آن در ایمنی فرایندهای صنعتی می‌باشد (۱).

یکی از مسایل مطرح در ایمنی صنایع فرایندی، تصمیم‌گیری در مورد باصره بودن یا نبودن سرمایه‌گذاری برای این کدن فرایند است. به بیان دیگر، با توجه به تعداد زیاد حوادث محتمل در یک واحد فرایندی و محدود بودن منابع مالی، تعیین معیاری جهت تصمیم‌گیری و اولویت‌بندی مخاطرات، ضروری به

نظر می‌رسد. به همین دلیل است که امروزه تصمیم‌گیری و مدیریت بر مبنای ارزیابی خطر انجام می‌گردد (۲). ارزیابی و مدیریت خطر، قلب سامانه‌های مدیریتی مرتبط با سلامت، ایمنی و محیط زیست به شمار می‌رود و با استفاده از آن، ضمن شناسایی مخاطرات محیط کار، می‌توان نسبت به اولویت‌بندی اقدامات کاهش خطر و اختصاص منابع لازم برای این کار اقدام نمود (۳). به دلیل گستردگی فرایندها، مواد مصرفی و تولیدی در صنایع فرایندی و شیمیایی و همچنین، ارتباط مستقیم واحدها با یکدیگر، پتانسیل زیادی برای وقوع حوادث بزرگ وجود دارد. بنابراین، شناخت این پتانسیل‌ها و اعمال روش‌های مهندسی ایمنی از طریق استفاده از روش‌های ارزیابی خطر نوین به منظور شناسایی نقاط بحرانی و تعیین قابلیت اطمینان سیستم جهت پیشگیری و کنترل مخاطرات، در این صنایع از اهمیت فوق العاده‌ای برخوردار است (۲).


استانداردهای IEC61508 و IEC61511 در دهه ۱۹۹۰ میلادی توسط کمیسیون بین‌المللی الکترونیک (International Electrotechnical Commission) تعیین می‌گردند.

- ۱- کارشناس ارشد، گروه ایمنی صنعتی، دانشکده بهداشت و ایمنی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
- ۲- دانشیار، گروه مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست، دانشکده بهداشت و ایمنی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
- ۳- دانشیار، گروه ایمنی صنعتی، دانشکده بهداشت و ایمنی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
- ۴- مری، گروه ایمنی صنعتی، دانشکده بهداشت و ایمنی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
- ۵- شرکت پالایش نفت اصفهان، اصفهان، ایران

نویسنده مسؤول: رضا غلامنیا

Email: gholamnia@sbmu.ac.ir

به سازنده تجهیزات فرایند شد. سپس نسبت به برگزاری جلسات تخصصی با تیم کارشناسان مرتبط با فرایند (ابزار دقیق، تعییرات و نگهداری، کنترل فرایند، ایمنی و...) اقدام گردید.

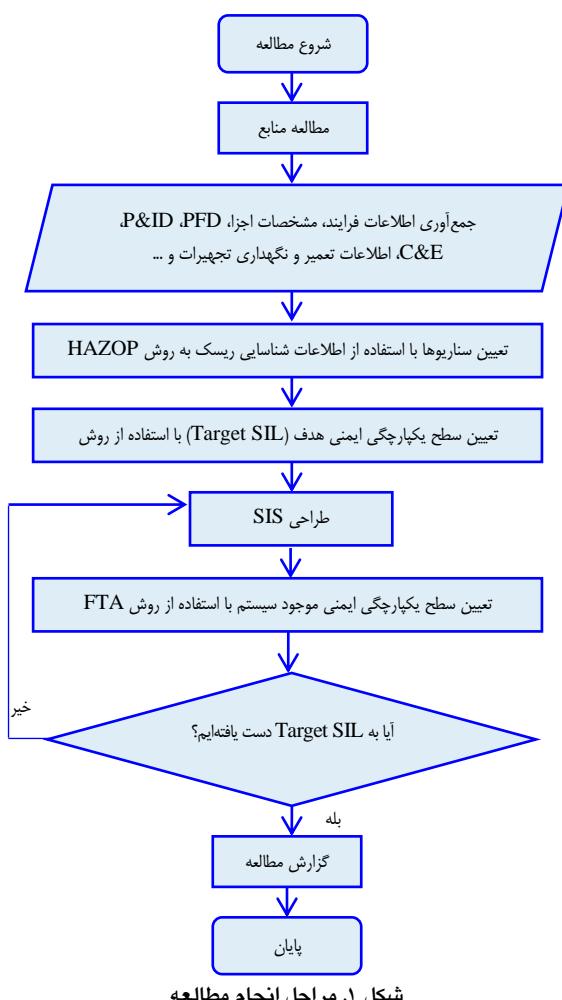

PFD: Process flow diagram; P&ID: Piping & instrument diagram; SIS: Safety Instrumented System; LOPA: Layer of Protection Analysis; FTA: Fault tree analysis; SIL: Safety integrity level; HAZOP: Hazard and operability study

بخش اول مطالعه: در بخش اول، از روش LOPA به منظور ارزیابی لایه‌های حفاظتی و تعیین SIL مورد نیاز سیستم استفاده شد که مراحل شش گانه انجام آن شامل «شناسایی پیامدها و تخمین شدت آن، ایجاد ستاریو، تعیین فرکانس رویدادهای آغازگر، تعیین تمامی IPL و تعیین احتمال نقص در زمان تقاضای این لایه‌های حفاظتی (Probability of Failure on Demand) به غیر از سیستم ابزار دقیق ایمنی، جایگزین نمودن مقدار فرکانس خطر قابل قبول به جای فرکانس ستاریو در فرمول محاسبات روش LOPA به منظور تعیین SIL مورد نیاز سیستم ابزار دقیق ایمنی و تعیین SIL مورد نیاز سیستم» بود.

(Commission of Safety and Instrumentation Systems (SIS) by the International Organization for Standardization (ISO)) وضع شد و پیروی از آن‌ها به صورتی همانگ چهت تعیین الزامات ویژه سیستم‌های ابزار دقیق ایمنی (Safety Instrumented System) یا (SIS) منجر به ایجاد روش آنالیز لایه‌های حفاظتی (LOPA) یا (Layer of Protection Analysis) گردید. سپس مفهوم لایه‌های حفاظتی و رسیدن به آنالیز تعداد و میزان تأثیر لایه‌های مورد نیاز، در سال ۱۹۹۳ توسط مرکز ایمنی فرایندهای شیمیایی (Center for Chemical Process Safety) یا (CCPS) در کتاب راهنمای برای اتوماسیون ایمن فرایندهای شیمیایی منتشر شد. این تکنیک از طریق تعیین لایه‌های حفاظتی مستقل (Independent protection layer) (IPL) یا (SIL) کافی در برای یک ستاریو حادثه، بر کاهش خطر تمرکز داشت. با اطلاعات حاصل از اجرای این روش، می‌توان سطح یکپارچگی ایمنی (Safety integrity level) (SIL) مورد نیاز SIS را بدست آورد (۲). با این تکنیک، کاربر می‌تواند میزان کاهش کلی خطر مورد نیاز را مشخص کند و کاهش خطری را تحلیل کند که می‌تواند از لایه‌های حفاظتی تعیین شده به دست آید. استفاده از روش ارزیابی خطر LOPA به علت سادگی کار و داشتن دید وسیعی در ارتباط با ایمنی، نسبت به سایر روش‌های ارزیابی خطر می‌تواند به شکل اثربخش، ایمنی صنایع فرایندی را تا حد زیادی تأمین کند (۴).

روش آنالیز درخت خطای (FTA) یا (Fault tree analysis) نیز نوعی ابزار ارزیابی خطر می‌باشد که می‌تواند به صورت کیفی یا کمی به کار گرفته شود. این روش اگر به صورت کیفی به کار رود، ابزاری در خدمت شناسایی مخاطرات است و در صورتی که کمی شود، در ارزیابی خطر کاربرد خواهد داشت. در این روش یک حادثه نامطلوب که حادثه رأس نامیده می‌شود، مبنی قرار داده می‌شود و راههای منجر به بروز این حادثه رأس به صورت بسط بالا به پایین مورد بررسی قرار می‌گیرد (۵). مطالعه حاضر با هدف بررسی میزان تأثیر سیستم‌های ایمنی مجهز به ابزار دقیق با استفاده از روش‌های FTA و LOPA در واحد ایزو میریزاسیون مجتمع بنزین سازی پالایشگاه نفت اصفهان صورت گرفت.

روش‌ها

این تحقیق از نوع موردی بود که در دو بخش انجام شد. مراحل مطالعات سطح یکپارچگی ایمنی (SIL study) در این مرحله SIL مورد نیاز هر (Safety Instrumented Function) (SIF) می‌باشد. در این مرحله SIL مورد نیاز هر (SIF) Safety Instrumented Function هدف (Target SIL) هدف (Target SIL evaluation) می‌باشد. در این مرحله، فرایند به لحاظ این مراحل انجام تحقیق، ابتدا اقدام به جمع آوری داده‌های پایه مورد نیاز از طریق بررسی اولیه و وضعیت موجود سیستم و اجزای آن، مطالعات کتابخانه‌ای، جمع آوری اطلاعات میدانی با مشاهده و بازدید از واحد، بررسی سوابق و اطلاعات مربوط به حوادث رخ داده در این واحد و فرایندهای مشابه، جمع آوری، بررسی و مطالعه استناد فنی، نقشه و دیاگرام‌های جریان فرایند (PFD) (Process flow diagram) یا (PFD)، نمودار خطوط لوله و ابزار دقیق

شکل ۱ مراحل انجام مطالعه را به ترتیب شناسان می‌دهد. جهت انجام تحقیق، ابتدا اقدام به جمع آوری داده‌های پایه مورد نیاز از طریق بررسی اولیه و وضعیت موجود سیستم و اجزای آن، مطالعات کتابخانه‌ای، جمع آوری اطلاعات میدانی با مشاهده و بازدید از واحد، بررسی سوابق و اطلاعات مربوط به حوادث رخ داده در این واحد و فرایندهای مشابه، جمع آوری، بررسی و مطالعه استناد فنی، نقشه و دیاگرام‌های جریان فرایند (PFD) (Process flow diagram)، نمودار خطوط لوله و ابزار دقیق

کارکنان، مواد و تجهیزات می‌شود، مشخص گردد. سپس با استفاده از نتایج روش ارزیابی خطر HAZOP، سناریوهای مورد نظر مطابق با جدول ۱، شناسایی، تشریح و تعیین شد.

در مرحله بعد بر اساس مراحل شش گانه ذکر شده، اقدام به تعیین رویداد آغازگر سناریوها و فرکانس آن‌ها و شناسایی شرایط یا رویدادهای فعلی کننده شد. جهت تعیین فرکانس رویداد آغازگر، از تجربیات و سوابق بهره‌بردار فرایند و منابع داده‌ای مانند جلد دوم کتاب LOPA که از سوی مرکز ایمنی فرایندهای شیمیایی منتشر شده بود نیز استفاده گردید. سپس نسبت به تعیین تمامی IPL (به غیر از سیستم ابزار دقیق ایمنی) و تعیین احتمال نقص در زمان تقاضای این لایه‌های حفاظتی اقدام شد.

مرحله اول از اجرای روش LOPA، شناسایی پیامد و تخمین شدت آن است. پیامدها، خروجی‌های نامطلوب سناریو می‌باشد. در پژوهش حاضر از معیار کمی پذیرش خطر شرکت که با همکاری مدیریت ایمنی، سلامت و محیط زیست تهیه شده بود، استفاده گردید. در ادامه، با استفاده از جداول Cause & Effect و پس از مشخص کردن آغازگرهای عملکرد ابزار دقیق ایمنی (SIF initiators)، تمام اتفاقات پر خطری که ممکن است موجب فعال شدن SIF مورد نظر شود، شناسایی شد. رویداد پر خطری که برای بررسی انتخاب می‌گردد، باید به وسیله روش‌های مناسب مانند SIF (Hazard and operability study) به خوبی تبیین شده باشد و نحوه تبدیل شدن این رویداد به یک حادثه که منجر به آسیب به

جدول ۱. سناریوهای مورد بررسی در مطالعه

SIF	سناریو
LSHH-۷۳۰۴۶	افزایش بیش از حد سطح مایع در ظرف ۱ به علت ورود و تجمع بیش از حد آن و خروج مایع از ظرف ۱ و ورود آن به کمپرسور A/B و آسیب به کمپرسور و از بین رفتن محصولات C-۷۳۰۱
FSLL-۷۳۰۱۳	قطع جریان سیال خروجی از پمپ‌های A/B ۷۳۰۱ افزایش شدت واکنش‌ها و افزایش شدید و ناگهانی دمای رآکتور ایزو مریزاسیون در اثر کاهش سرعت فضایی، انفجار رآکتور و احتمال مرگ چند نفر از کارکنان
FSLL-۷۳۰۱۴	قطع خوراک (هیدروژن) و واکنش گرمایزای شدید و افزایش دمای رآکتور ایزو مریزاسیون در اثر افزایش دمای المنت‌های برقی و سوپر هیتر R-۷۳۰۱ A/B و آسیب به آن و مرگ کارکنان
TXSHH-۷۳۰۱۹	افزایش دمای المنت‌های برقی و سوپر هیتر H-۷۳۰۱ و وارد شدن آسیب به درایرهای خوراک
TXSHH-۷۳۰۱۷	افزایش دمای المنت‌های برقی و سوپر هیتر H-۷۳۰۱ و وارد شدن آسیب به درایرهای خوراک
TXSHH-۷۳۰۱۵	ارسال بیش از حد سیال از طریق پمپ P-۷۳۰۷ و افزایش سطح مایع در مبدل E-۷۳۰۶ و اختلال در عملکرد هیتر ۷۳۰۱
LSHH-۷۳۰۰۶	عدم وجود سیال کافی در مبدل ۷۳۰۶ و کاهش یا قطع بخارات نفتای سیک ارسالی به هیتر ۷۳۰۱ و وارد شدن آسیب و اختلال در عملکرد هیتر
TXSHH-۷۳۱۳۱	بالا رفتن دمای المنت‌های برقی و افزایش دمای بدنه سوپر هیتر H-۷۳۰۱ و وارد شدن آسیب به سوپر هیتر
TXSHH-۷۳۱۲۲	بالا رفتن دمای المنت‌های برقی و افزایش دمای بدنه سوپر هیتر H-۷۳۰۱ و وارد شدن آسیب به سوپر هیتر
TXSHH-۷۳۱۲۳	بالا رفتن دمای المنت‌های برقی و افزایش دمای بدنه سوپر هیتر H-۷۳۰۱ و وارد شدن آسیب به سوپر هیتر
LSLL-۷۳۰۱۲	کاهش سطح کاستیک در ظرف ۷۳۱۰ بسته نشدن UV-۷۳۱۰.۹ و عدم جذب گاز HCl و ایجاد خوردگی در تجهیزات و سامانه سوخت مصرفی پالایشگاه
PSHH-۷۳۰۲۰	افزایش سریع و قابل توجه فشار برج DIH-۷۳۱۱ و باز شدن شیرهای اطمینان و افزایش مقدار REBOILERS A/B ۷۳۰۹ Flaring و ایجاد آلوگی زیست محیطی
PSHH-۷۳۰۲۲	افزایش سریع و قابل توجه فشار برج ۷۳۰۸ و بسته نشدن REBOILERS A/B ۷۳۱۲ و باز شدن شیرهای اطمینان و افزایش مقدار Flaring و ایجاد آلوگی زیست محیطی
LSLL-۷۳۰۲۲	کاهش سطح مایع در ظرف ۷۳۰۶ بسته نشدن UV و از کار افتادن پمپ‌های A/B ۷۳۰۱ و امکان افزایش دمای ناگهانی رآکتور در اثر کاهش سرعت فضایی و وارد شدن آسیب به رآکتور
LSLL-۷۳۰۲۳	کاهش سطح مایع در ظرف ۷۳۰۸ بسته نشدن FV خروجی ظرف ۷۳۰۸ و ورود گاز هیدروژن به همراه کلر به برج DIH، افزایش فشار برج و ایجاد خوردگی در تجهیزات و آسیب به جاذبهای رطوبت
PSLL-۷۳۱۴۲	کاهش بیش از حد فشار خروجی پمپ‌های A/B ۷۳۰۱ افزایش دمای ناگهانی رآکتور و آسیب به رآکتور
PSLL-۷۳۱۴۳	کاهش بیش از حد فشار خروجی پمپ‌های A/B ۷۳۰۱ A و ایجاد اختلال در فرایند
PSLL-۷۳۱۴۴	کاهش بیش از حد فشار خروجی پمپ‌های A/B ۷۳۰۱ A و ایجاد اختلال در فرایند
PAL-۷۳۱۴۲	کاهش فشار خروجی پمپ‌های A/B ۷۳۰۱ به علت گرفتگی مسیر (صافی) و داغ شدن پوسته پمپ و وارد شدن آسیب به پمپ
PAL-۷۳۱۴۳	کاهش فشار خروجی پمپ‌های A/B ۷۳۰۱ به علت گرفتگی مسیر (صافی) و داغ شدن پوسته پمپ و وارد شدن آسیب به پمپ
PAL-۷۳۱۴۴	کاهش فشار خروجی پمپ‌های A/B ۷۳۰۱ به علت گرفتگی مسیر (صافی) و داغ شدن پوسته پمپ و وارد شدن آسیب به پمپ

SIF: Safety Instrumented Function

جهت تعیین PFD مربوط به IPL از منابع مانند OREDA (Offshore and Onshore Reliability Data) و همچنین، از اطلاعات و سوابق شرکت استفاده شد. نمونه IPL و LOPA آن‌ها در جدول ۲ ارایه شده است. تمام اطلاعات مورد نظر به منظور ارزیابی SIL مورد نیاز سیستم، از طریق روش وارد نرمافزار PHA-PRO شد که نمونه کاربرگ آن در جدول ۳ آمده است.

IPL، یک دستگاه، سیستم یا اقدامی است که می‌تواند از پیشرفت سناریو به سمت پیامد نامطلوب جلوگیری نماید. معیارهای سنجش لایه‌های حفاظتی (Protection layer) به عنوان IPL شامل «مؤثر» (Effective) در پیشگیری از پیامد باشد، مستقل (Independent) از رویداد آغازگر و دیگر لایه‌های حفاظتی مرتبط با سناریو باشد و قابل بازبینی یا ممیزی (Auditable) باشد» است (۲، ۶).

جدول ۲. عدد IPL (Independent protection layer) برای هر فعال و غیر فعال

احتمال نقص بر حسب تقاضا (PFD)	نظرات	IPL
1×10^{-7}	احتمال پیامدهای بزرگ (نشست گسترده) از یک مخزن در اثر پارگی / نشت / وغیره را کاهش خواهد داد.	مانع
1×10^{-6}	احتمال پیامدهای شدید مانند ترکیدن مخزن و نشت گسترده را کاهش خواهد داد.	سیستم فاضلاب (زهکشی) زیرزمینی
1×10^{-5}	جلوگیری از فشار بیش از حد مخازن	هوکش مخزن (مجرایی به اتمسفر)
1×10^{-4}	میزان گرمای ورودی را کاهش می‌دهد و زمان اضافی برای کاهش دادن فشار، خاموش کردن آتش و... را فراهم می‌کند.	ضد حریق
1×10^{-3}	احتمال پیامدهای شدید از یک انفجار را با محدود کردن انفجار و به منظور حفاظت از افراد، تجهیزات، ساختمان و... را کاهش می‌دهد.	دیوار انفجار/پناهگاه زیرزمینی
1×10^{-2}	در صورت اجرای صحیح، به طور قابل توجهی می‌تواند احتمال پیامد مرتبط با یک سناریو را کاهش دهد.	طراحی ذاتاً این
1×10^{-1}	اگر به درستی طراحی، نصب و تعمیر و نگهداری شود، باید پتانسیل برای از بین بردن فلاش بک از طریق یک سیستم لوله‌کشی و یا به یک طوف را مخزن را داشته باشد.	توقف‌کننده انفجار/حریق
1×10^{-5}	نظرات (با فرض یک مبنای طراحی مناسب و روش‌های مناسب بازرسی و نگهداری)	IPL
$1 \times 10^{-4}-1 \times 10^{-5}$	از افزایش بیش از حد فشار سیستم جلوگیری می‌کند. اثربخشی این وسیله حساس به سرویس کردن و آزمایش کردن است.	شیر اطمینان
$1 \times 10^{-3}-1 \times 10^{-4}$	از افزایش بیش از حد فشار سیستم جلوگیری می‌کند. اثربخشی این وسیله حساس به سرویس کردن و آزمایش کردن است.	دیسک انفجار
$1 \times 10^{-2}-1 \times 10^{-3}$	می‌تواند در صورت وابسته نبودن به رویداد آغازگر، آن را به عنوان IPL در نظر گرفت (برای توضیحات بیشتر به IEC61508 و IEC61511 رجوع شود).	سیستم کنترل فرایند اصلی
(بیشتر از 1×10^{-1} توسط IEC موافق شده است)	برای توضیحات بیشتر به IEC61511 و IEC61508 رجوع شود.	SIF
برای توضیحات بیشتر به IEC61511 و IEC61508	به طور معمول شامل سنسور منفرد، پردازنده منطق منفرد و عنصر نهایی منفرد می‌باشد.	SIL1
رجوع شود.	به طور معمول شامل سنسورهای چندگانه (برای تحمل خطا)، کانال پردازنده منطقی چندگانه (برای تحمل خطا) و عناصر نهایی چندگانه (برای تحمل خطا) می‌باشد.	SIL2
$1 \times 10^{-3} \leq - < 1 \times 10^{-2}$	به طور معمول شامل سنسورهای متعدد، کانال‌های متعدد پردازنده منطقی و عناصر نهایی چندگانه می‌باشد.	SIL3

IPL: Independent protection layer; SIF: Safety Instrumented Function; PFD: Process flow diagram; SIL: Safety integrity level


جدول ۳. نمونه کاربرگ روش (LOPA) Layer of Protection Analysis

SIF یکپارچگی ایمنی	فرکанс رویداد خطرناک	هدف (req) SIL	IPLs انواع PFD						حفاظتها	رویداد فعال‌کننده	رویداد آغازگر (فرانوی در سال)	طبقه سtarیوی خطرناک و بحرانی
			طبقة	معیار ریسک (فرانوی در سال)	طبقة	شرح احتمال شرح فرکنس قابل غیر قابل قبول	طبقة	طبقة				
		SIL ^۲	۱۰ ^{-۴}	۱۰ ^{-۱}	۱	لایه حفاظتی بدون	۱	حضور	۱۰ ^{-۵}	نقص در از کار افتادن	۱۰ ^{-۴}	قطع جریان سیال خروجی از توجه پمپ‌های A/B۷۳۰۱، افزایش شدت واکنش‌ها و افزایش شدید و ناگهانی دمای رآکتور ایزو مریزاسیون در اثر کاهش سرعت فضایی، انفجار رآکتور و احتمال مرگ چند نفر از کارکنان
		SIL ^۳	۱۰ ^{-۴}	۱۰ ^{-۱}	۱	لایه حفاظتی بدون	۱	حضور	۱۰ ^{-۵}	نقص در تجهیزات پمپ‌های کارکنان در سایت	A/B۷۳۰۱	غیر مستقل شرح

SIF: Safety Instrumented Function; SIL: Safety integrity level; PFD: Process flow diagram; IPLs: Independent protection layers

ریاضی و روابط جبر Boolean استفاده می‌شود تا رویداد اصلی را به رویدادهای پایه‌ای (Basic events) مرتبط کند. در این روش، یک رویداد نامطلوب که رویداد رأس (Top event) نامیده می‌شود، مبنای قرار داده می‌شود و علل و راههای منجر به بروز این رویداد اصلی، به صورت بسط از بالا به پایین مورد بررسی قرار می‌گیرد. جهت اجرای روش FTA مراحل «ساخت درخت خط، تجزیه و تحلیل کیفی درخت خط و تجزیه و تحلیل کمی درخت خط» انجام می‌شود (شکل ۲).

بخشن دوم مطالعه: در قسمت دوم مطالعه با استفاده از روش FTA موجود سیستم مورد بررسی و ممیزی قرار گرفت. این روش مدلی گرافیکی و نموداری منطقی است که ترکیب وقایع و نواقصی که می‌توانند منجر به رویداد نامطلوب گردد را به طور کیفی مشخص می‌کند و سپس با تحلیل کمی این وقایع، احتمال و تکرار زدیری آن را برآورد می‌نماید و مورد ارزیابی قرار می‌دهد (۵.۸). روش FTA، شیوه‌ای استنتاجی یعنی از کل به جزء است که در آن از نمادهای

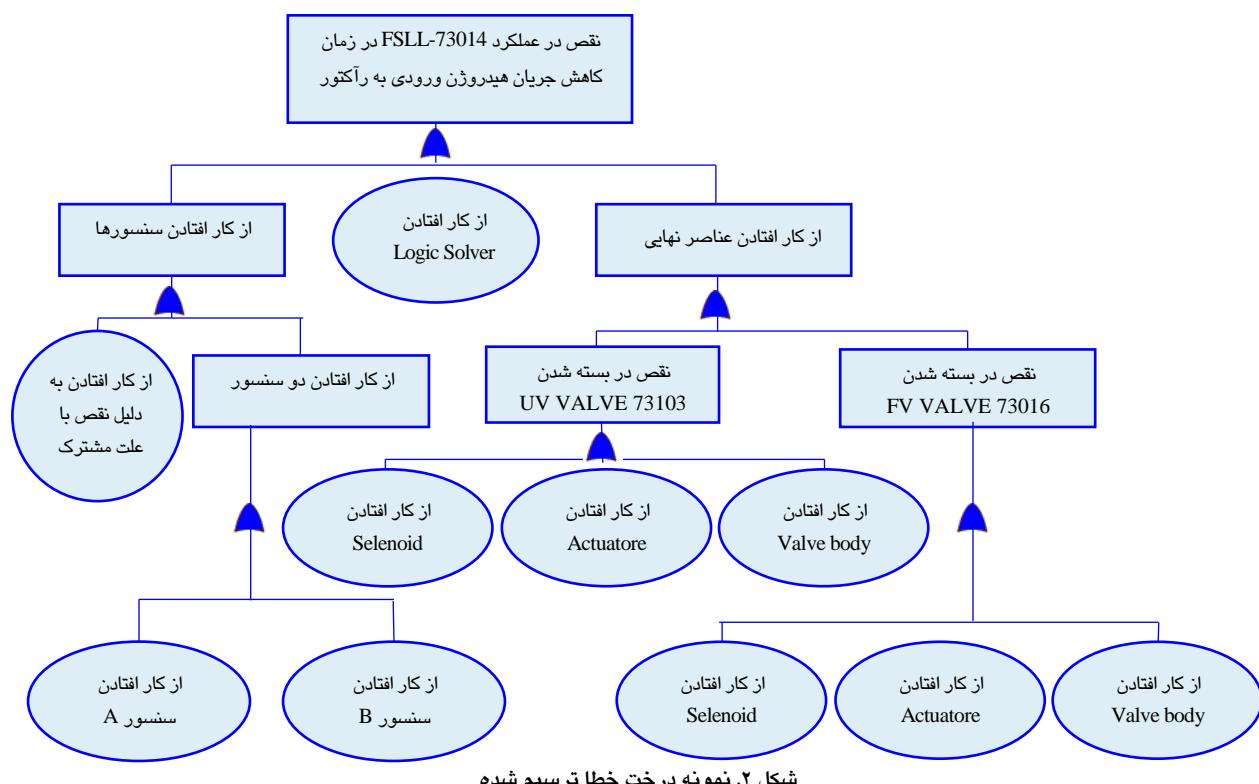

با سطح یکپارچگی اینمی موجود سیستم که با استفاده از روش FTA محاسبه شد (جدول ۶)، مطابقت داشت.

همچنین، فرکانس رویداد کاهش یافته نهایی، با معیار خطر قابل قبول پالایشگاه مطابقت داشت که این موضوع نشان دهنده کفاایت IPL جهت کنترل سناریوهای خطرناک می‌باشد (جدول ۷).

از دیگر اهداف مطالعه حاضر، تعیین سطح یکپارچگی اینمی سیستم‌های ابزار دقیق بود. با توجه به نتایج حاصل از هر دو روش FTA و IPL از ۲۲ مورد سناریوی خطرناک انتخاب شده،^۴ مورد ۱۸/۲ (درصد) SIL۱ مورد ۷/۳ (درصد) SIL۲ و ۱ مورد (۴/۵ درصد) SIL۳ را به خود اختصاص دادند. نتایج پژوهش نشان داد که سناریوی ۲ (قطع جریان سیال خروجی از پمپ‌های A/B۷۳۰+۱۰) افزایش شدت و اکتشن‌ها و افزایش شدید و ناگهانی دمای راکتور ایزومریزاسیون و در نهایت انفجار راکتور) با پیامد وارد شدن آسیب قابل توجه به واحد و بروز تلفات انسانی، از بحرانی‌ترین نقاط فرایند تولید از نقطه نظر SIL۳ اینمی در واحد ایزومریزاسیون محسوب می‌شود. سناریوی مذکور بالاترین SIL را در میان سایر سناریوها به خود اختصاص داد. با توجه به انطباق کامل SIL موجود سیستم با سطح مورد نیاز، هیچ موردی از انحراف معیار در سیستم مشاهده نشد که نیاز به اصلاح و یا افزایش لایه‌های حفاظتی داشته باشد.

بحث

هدف مطلوب اینمی سیستم، توسعه یک سیستم بدون خطر می‌باشد. با این وجود، دستیابی به اینمی مطلق امکان‌پذیر نیست؛ چرا که رهایی کامل از شرایط خطرناک همیشه امکان‌پذیر نمی‌باشد؛ به ویژه هنگامی که با سیستم‌های پیچیده‌ای که به طور ذاتی خطرناک هستند، مواجه می‌باشیم. به دلیل این که اغلب این امکان وجود ندارد که همه مخاطرات حذف گردد، هدف واقع‌گرایانه، توسعه دادن سیستم با خطرات قابل قبول است (۱۰).

مطالعه Dutuit و همکاران در دانشگاه بوردو فرانسه انجام شد و نشان داد که نتایج به دست آمده از روش FTA جهت ارزیابی SIL، تا حدودی با آنچه Monte Carlo بر مبنای که توسط روش‌های دقیق‌تر (مانند روش شبیه‌سازی Petri Net) به دست آمده است، یکسان می‌باشد (۱۱). نتایج پژوهش FTA و Kaymakci FTA در صنایع ریلی در ترکیبی با استفاده از دو روش Risk graph و Risk graph انجام شد، حاکی از آن بود که برای ارزیابی SIL سیستم‌های پیچیده، روش FTA روش دقیق‌تری نسبت به روش Risk graph می‌باشد (۱۲). نتایج FTA و همکاران با انجام تحقیقی به این نتیجه رسیدند که مشعل سوپر هیتر موجود در فرایند واحد آمونیاک، یک تجهیز با خطر بالا می‌باشد که احتمال نقص در زمان تقاضای آن برابر با $PFD = \frac{1}{4} \times 8E-2$ می‌باشد. این SIL۱ می‌باشد. این سطح از قابلیت اطمینان جواهگوی خطر موجود در سیستم نیست. بنابراین، به منظور کاهش خطر و ارتقای سطح اینمی و قابلیت اطمینان فرایند، نسبت به طراحی مجدد SIS اقدام گردید. با نصب دو عدد Pressure switch به شکل سری بر روی خط گاز و gas Purge و اضافه نمودن، سطح یکپارچگی اینمی سیستم به SIL۲ ارتقا یافت (۱۳).

از نتایج مطالعه حاضر می‌توان به مواردی اشاره کرد که تحت عنوان پیشنهاد جهت بهبود و ارتقای سطح اینمی سیستم، در ادامه عنوان شده است.

FTA به دو صورت کیفی و کمی انجام می‌شود. در مدل کمی، احتمال و تکرارپذیری رویداد رأس و برش‌های حداقل بر اساس اطلاعات مربوط به احتمال یا تکرارپذیری وقایع بایه (داده‌های نرخ نقص تجهیزات و داده‌های مربوط به خطاها انسانی) و همچنین، قوانین جبر Boolean و ترکیب FTA روازه‌ها محاسبه می‌گردد (۸، ۹). یکی از رویکردهای کمی نمودن روش FTA استفاده از روازه به دروازه می‌باشد. برای ارتباط منطقی بین وقایع در ساختار درخت خط، از دروازه‌های AND و OR استفاده می‌شود. در رویکرد روازه به دروازه، کمی سازی از وقایع پایه شروع می‌گردد و تا رسیدن به واقعه رأس به سمت بالا ادامه می‌یابد. همچنین، قبل از محاسبه خروجی دروازه، لازم است همه ورودی‌های دروازه تعریف شوند. قبل از حرکت به سطوح بالاتر، باید همه دروازه‌های پایینی محاسبه گردد (۹).

در مطالعه حاضر، عدم عملکرد SIF در زمان تقاضا به عنوان رویداد اصلی یا رأس در نظر گرفته شد و عمل و راههای منجر به بروز این رویداد اصلی به صورت بسط از بالا به پایین در سایر اجزای تشکیل دهنده سیستم ایزار دقیق اینمی مورد بررسی قرار گرفت. برای انجام این تحلیل، ابتدا اجزای تشکیل دهنده SIS که شامل سنسور، مدار منطقی و عنصر یا عناصر نهایی می‌باشد، با استفاده از جدول Cause and Effect مشخص گردید. سپس اطلاعات مربوط به نرخ خرابی غیر قابل تشخیص تجهیزات (undetected dangerous) (۸) و اجزای موجود در SIS استخراج شد. این اطلاعات از طریق داده‌های ارایه شده توسط شرکت‌های سازنده تجهیزات، سایت شرکت Exida و یا از سایر منابع داده‌ای همچون OREDA به دست آمد. همچنین، جهت محاسبه احتمال نقص در زمان تقاضای هر جزء از سیستم، اطلاعات مربوط به فاصله زمانی تست یا تمیز و نگهداری اجزا (Test interval) از بهره‌بردار (پالایشگاه) اخذ گردید. سپس با استفاده از فرمول $PFD = \frac{\lambda du * TI}{2}$ ، احتمال نقص در زمان تقاضای هر جزء از سیستم محاسبه شد. در پژوهش حاضر از نرم‌افزار OpenFTA جهت FTA استفاده شد. سپس از ساخت درخت خطا با استفاده از نرم‌افزار مذکور، داده‌های به دست آمده از محاسبات هر جزء از سیستم وارد نرم‌افزار و احتمال عدم عملکرد در زمان تقاضای سیستم ایزار دقیق اینمی (PFD_{SIS}) برآورد گردید.

این مقدار معادل SIL موجود سیستم می‌باشد. در هر دو روش، معیار تعیین SIL، جدول ۴ بود که توسط استاندارد IEC61511 ارایه شده است.

جدول ۴. (SIL) Safety integrity level

(IEC61511) (مرجع: استاندارد IEC61511)

طبقه‌بندی SIL	حدوده PFD
۴	$10^{-4} \leq PFD < 10^{-5}$
۳	$10^{-3} \leq PFD < 10^{-4}$
۲	$10^{-2} \leq PFD < 10^{-3}$
۱	$10^{-1} \leq PFD < 10^{-2}$

SIL: Safety integrity level; PFD: Process flow diagram

یافته‌ها

بر اساس نتایج به دست آمده در تمامی سناریوهای منتخب، سطح یکپارچگی اینمی مورد نیاز که از طریق روش LOPA مورد بررسی قرار گرفت (جدول ۵)،

جدول ۵. نتایج تعیین (LOPA) Layer of Protection Analysis (SIL) هدف (SIL) Safety integrity level با استفاده از روش (Target SIL)

SIL	سناریو	آغازگر عملکرد ابزار دقیق اینمنی
SIL₂	افزایش بیش از حد سطح مایع در طرف ۷۳۰۱ به علت ورود و تجمع بیش از حد آن و خروج مایع از طرف ۷۳۰۱ و ورود آن به کپرسور C-۷۳۰۱A/B و آسیب به کپرسور و از بین رفتن محصولات قطع جریان سیال خروجی از پمپ‌های A/B۷۳۰۱، افزایش شدت واکنش‌ها و افزایش شدید ناگهانی دمای راکتور ایزو مریزاسیون در اثر کاهش سرعت فضایی، انفجار راکتور و احتمال مرگ چند نفر از کارکنان	LSHH-۷۳۰۴۶
SIL₃	قطع خوراک (هیدروژن) و واکنش گرمایشی شدید و افزایش دمای راکتور ایزو مریزاسیون در اثر کاهش سرعت فضایی، انفجار راکتور و احتمال مرگ چند نفر از کارکنان	FSLL-۷۳۰۱۳
SIL₁	افزایش دمای المنشاهی برقی و سوپر هیتر H-۷۳۰۱ و آسیب به درایرهای خوراک	FSLL-۷۳۰۱۴
SIL₂	افزایش دمای المنشاهی برقی و سوپر هیتر H-۷۳۰۱ و آسیب به درایرهای خوراک	TXSHH-۷۳۰۱۹
SIL₂	افزایش دمای المنشاهی برقی و سوپر هیتر H-۷۳۰۱ و وارد شدن آسیب به درایرهای خوراک	TXSHH-۷۳۰۱۷
SIL₂	افزایش دمای المنشاهی برقی و سوپر هیتر H-۷۳۰۱ و وارد شدن آسیب به درایرهای خوراک	TXSHH-۷۳۰۱۵
SIL₂	ارسال بیش از حد سیال از طریق پمپ P-۷۳۰۷ و افزایش سطح مایع در مبدل E-۷۳۰۶ و اختلال در عملکرد هیتر ۷۳۰۱	LSHH-۷۳۰۰۶
SIL₂	عدم وجود سیال کافی در مبدل ۷۳۰۶ و کاهش یا قطع بخارات نفتای سبک ارسالی به هیتر ۷۳۰۱ و وارد شدن آسیب و اختلال در عملکرد هیتر	FSLL-۷۳۰۰۶
SIL₂	بالا رفتن دمای المنشاهی برقی و افزایش دمای بدنه سوپر هیتر H-۷۳۰۱ و وارد شدن آسیب به سوپر هیتر	TXSHH-۷۳۱۲۱
SIL₂	بالا رفتن دمای المنشاهی برقی و افزایش دمای بدنه سوپر هیتر H-۷۳۰۱ و وارد شدن آسیب به سوپر هیتر	TXSHH-۷۳۱۲۲
SIL₂	بالا رفتن دمای المنشاهی برقی و افزایش دمای بدنه سوپر هیتر H-۷۳۰۱ و وارد شدن آسیب به سوپر هیتر	TXSHH-۷۳۱۲۳
SIL₁	کاهش سطح کاستیک در طرف ۷۳۰۱، بسته نشدن UV-۷۳۱۰۹ و عدم جذب گاز HCl و ایجاد خوردگی در تجهیزات و سامانه سوت مصرفی پالایشگاه	LSLL-۷۳۰۱۲
SIL₂	افزایش سریع و قابل توجه فشار برج DIH-۷۳۱۱ و بسته شدن REBOILERS A/B۷۳۰۹ و باز شدن شیرهای اطمینان و افزایش مقادیر Flaring و ایجاد آلودگی زیست محیطی	PSHH-۷۳۰۲۰
SIL₂	افزایش سریع و قابل توجه فشار برج ۷۳۰۸ و بسته شدن REBOILERS A/B۷۳۱۲ و باز شدن شیرهای اطمینان ها و افزایش مقادیر Flaring و ایجاد آلودگی زیست محیطی	PSHH-۷۳۰۲۲
SIL₁	کاهش سطح مایع در ظرف ۷۳۰۶، بسته نشدن UV خروجی ظرف ۷۳۰۶ و از کار افتادن پمپ‌های A/A-۷۳۰۱ و امکان افزایش دمای ناگهانی راکتور در اثر کاهش سرعت فضایی و وارد شدن آسیب به راکتور	LSLL-۷۳۰۲۲
SIL₁	کاهش سطح مایع در ظرف ۷۳۰۸، بسته نشدن FV خروجی ظرف ۷۳۰۸ و ورود گاز هیدروژن به همراه کلر به برج DIH، افزایش فشار برج و ایجاد خوردگی در تجهیزات و آسیب به جاذبهای رطوبت	LSLL-۷۳۰۲۳
SIL₂	کاهش بیش از حد فشار خروجی پمپ‌های A/B۷۳۰۱ افزایش دمای ناگهانی راکتور و آسیب به آن	PAL-۷۳۱۴۲
SIL₂	کاهش بیش از حد فشار خروجی پمپ‌های A/B۷۳۰۱ و ایجاد اختلال در فرایند	PAL-۷۳۱۴۲
SIL₂	کاهش بیش از حد فشار خروجی پمپ‌های A/B۷۳۰۱ و ایجاد اختلال در فرایند	PAL-۷۳۱۴۴
SIL₂	کاهش فشار خروجی پمپ‌های A/B۷۳۰۱ به علت گرفتگی مسیر (صفافی) و داغ شدن پوسته پمپ و وارد شدن آسیب به پمپ	PSLL-۷۳۱۴۲
SIL₂	کاهش فشار خروجی پمپ‌های A/B۷۳۰۱ به علت گرفتگی مسیر (صفافی) و داغ شدن پوسته پمپ و وارد شدن آسیب به پمپ	PSLL-۷۳۱۴۲
SIL₂	کاهش فشار خروجی پمپ‌های A/B۷۳۰۱ به علت گرفتگی مسیر (صفافی) و داغ شدن پوسته پمپ و وارد شدن آسیب به پمپ	PSLL-۷۳۱۴۴

SIL: Safety integrity level

جدول ۶. نتایج ارزیابی SIL Safety integrity level موجود سیستم با استفاده از روش FTA (Fault tree analysis)

FTA	تعیین SIL از طریق روش	شرح عملکرد ابزار دقیق ایمنی (SIF Initiator)	آغازگر عملکرد ابزار دقیق ایمنی (SIF Initiator)
SIL₂		در صورت وجود سطح بالای مایع در V-7301، موجب متوقف شدن کمپرسور 7301A/B می‌شود.	LSHH-۷۳۰۴۶
SIL₃		در صورت کاهش بیش از حد هیدروژن ورودی به راکتور، موجب بسته شدن UV-73016,UV-73103 و FV-73016 UV-7301 می‌شود.	FSLL-۷۳۰۱۳
SIL₁		در صورت کاهش بیش از حد هیدروژن ورودی به مبدل، موجب بسته شدن UV-73103 و FV-73016 FV-730 می‌شود.	FSLL-۷۳۰۱۴
SIL₂		در صورت افزایش دمای المنت برقی سوپر هیتر (Inlet Bundle)، موجب خاموش شدن هیتر H-7301 H-730 می‌شود.	TXSHH-۷۳۰۱۹
SIL₂		در صورت افزایش دمای المنت برقی سوپر هیتر (Intermediate Bundle)، موجب خاموش شدن هیتر H-7301 H-730 می‌شود.	TXSHH-۷۳۰۱۷
SIL₂		در صورت افزایش دمای المنت برقی سوپر هیتر (Outlet Bundle)، موجب خاموش شدن هیتر H-7301 H-730 می‌شود.	TXSHH-۷۳۰۱۵
SIL₂		در صورت وجود سطح بالای مایع در بخار ساز، موجب خاموش شدن هیتر H-7301 H-730 می‌شود.	LSHH-۷۳۰۰۶
SIL₂		در صورت کاهش بیش از حد جریان در مولد بخار، موجب خاموش شدن هیتر H-7301 H-730 می‌شود.	FSLL-۷۳۰۰۶
SIL₂		در صورت افزایش دمای المنت برقی (Inlet Bundle) و بالا رفتن دمای بدنه هیتر، موجب خاموش شدن هیتر H-7301 H-730 می‌شود.	TXSHH-۷۳۱۲۱
SIL₂		در صورت افزایش دمای المنت برقی (Intermediate Bundle) و بالا رفتن دمای بدنه هیتر، موجب خاموش شدن هیتر H-7301 H-730 می‌شود.	TXSHH-۷۳۱۲۲
SIL₂		در صورت افزایش دمای المنت برقی (Outlet Bundle) و بالا رفتن دمای بدنه هیتر، موجب خاموش شدن هیتر H-7301 H-730 می‌شود.	TXSHH-۷۳۱۲۳
SIL₁		در صورت کاهش بیش از حد سطح مایع در V-73109، موجب بسته شدن UV-73109 می‌شود.	LSLL-۷۳۰۱۳
SIL₂		در صورت افزایش فشار در V-7311 (Deisohexaniser)، موجب بسته شدن مسیر بخار از طریق بستن FV-73029,UV-73111 FV-73029 UV-73111 می‌شود.	PSHH-۷۳۰۲۰
SIL₂		در صورت افزایش فشار در V-7308 (Stabilizer)، موجب بسته شدن مسیر بخار از طریق بستن UV-73107 FV-73020 UV-73020 FV-73019 UV-73107 می‌شود.	PSHH-۷۳۰۲۳
SIL₁		در صورت کاهش بیش از حد سطح مایع در V-7306 (Feed Surge Drum)، موجب بسته شدن UV-73101 و توقف پمپ‌های P-7301A/B می‌شود.	LSLL-۷۳۰۲۲
SIL₁		در صورت کاهش بیش از حد سطح مایع در V-7308 (Stabilizer)، موجب بسته شدن UV-73028 می‌شود.	LSLL-۷۳۰۲۳
SIL₂		در صورت ارسال آلام کاهش فشار خروجی پمپ شارژ (P-7301A/B)، موجب می‌شود پمپ‌های P-7301A/B به شکل خودکار و همزمان روشن شوند.	PAL-۷۳۱۴۲
SIL₂		در صورت ارسال آلام کاهش فشار خروجی پمپ برگشت (P-7303 Stabilizer)، موجب می‌شود پمپ‌های P-73010A/B به شکل خودکار و همزمان روشن شوند.	PAL-۷۳۱۴۳
SIL₂		در صورت ارسال آلام کاهش فشار خروجی پمپ (P-73010)، موجب می‌شود پمپ‌های P-73010A/B به شکل خودکار و همزمان روشن شوند.	PAL-۷۳۱۴۴
SIL₂		در صورت کاهش بیش از حد فشار در خروجی پمپ شارژ (P-7301)، موجب می‌شود پمپ خاموش شود.	PSLL-۷۳۱۴۲
SIL₂		در صورت کاهش بیش از حد فشار در خروجی پمپ برگشت (P-7303 Stabilizer)، موجب می‌شود پمپ خاموش شود.	PSLL-۷۳۱۴۳
SIL₂		در صورت کاهش بیش از حد فشار در خروجی پمپ برگشت (P-73010 Deisohexaniser)، موجب می‌شود پمپ خاموش شود.	PSLL-۷۳۱۴۴

SIL: Safety integrity level; FTA: Fault tree analysis; SIF: Safety Instrumented Function

جدول ۷. نتایج ارزیابی SIL در واحد ایزو مریزاسیون پالایشگاه اصفهان با استفاده از روش‌های Safety integrity level (SIL) و FTA (Fault tree analysis) و LOPA (Layer of Protection Analysis)

SIL verification	احتمال رویداد کاهش یافته نهایی	تعیین SIL از طریق روش FTA	تعیین SIL از طریق روش LOPA	معیار خطر قابل قبول	آغازکر عملکرد ابزار دقیق ایمنی
Ok	۱۰⁻۳	SIL₂	SIL₂	۱۰⁻۴	LSHH-۷۳۰۱۶
Ok	۱۰⁻۵	SIL₂	SIL₂	۱۰⁻۵	FSLL-۷۳۰۱۲
Ok	۱۰⁻۵	SIL₁	SIL₁	۱۰⁻۵	FSLL-۷۳۰۱۴
Ok	۱۰⁻۳	SIL₂	SIL₂	۱۰⁻۴	TXSHH-۷۳۰۱۹
Ok	۱۰⁻۳	SIL₂	SIL₂	۱۰⁻۴	TXSHH-۷۳۰۱۷
Ok	۱۰⁻۳	SIL₂	SIL₂	۱۰⁻۴	TXSHH-۷۳۰۱۵
Ok	۱۰⁻۳	SIL₂	SIL₂	۱۰⁻۴	LSHH-۷۳۰۰۶
Ok	۱۰⁻۳	SIL₂	SIL₂	۱۰⁻۴	FSLL-۷۳۰۰۶
Ok	۱۰⁻۳	SIL₂	SIL₂	۱۰⁻۴	TXSHH-۷۳۱۲۱
Ok	۱۰⁻۳	SIL₂	SIL₂	۱۰⁻۴	TXSHH-۷۳۱۲۲
Ok	۱۰⁻۳	SIL₂	SIL₂	۱۰⁻۴	TXSHH-۷۳۱۲۳
Ok	۱۰⁻۳	SIL₁	SIL₁	۱۰⁻۴	LSLL-۷۳۰۱۳
Ok	۱۰⁻۵	SIL₂	SIL₂	۱۰⁻۵	PSHH-۷۳۰۳۰
Ok	۱۰⁻۵	SIL₂	SIL₂	۱۰⁻۵	PSHH-۷۳۰۲۲
Ok	۱۰⁻۳	SIL₁	SIL₁	۱۰⁻۴	LSLL-۷۳۰۲۲
Ok	۱۰⁻۳	SIL₁	SIL₁	۱۰⁻۴	LSLL-۷۳۰۳۳
Ok	۱۰⁻۳	SIL₂	SIL₂	۱۰⁻۴	PAL-۷۳۱۴۲
Ok	۱۰⁻۳	SIL₂	SIL₂	۱۰⁻۴	PAL-۷۳۱۴۳
Ok	۱۰⁻۳	SIL₂	SIL₂	۱۰⁻۴	PSLL-۷۳۱۴۲
Ok	۱۰⁻۳	SIL₂	SIL₂	۱۰⁻۴	PSLL-۷۳۱۴۳
Ok	۱۰⁻۳	SIL₂	SIL₂	۱۰⁻۴	PSLL-۷۳۱۴۴

SIL: Safety integrity level; FTA: Fault tree analysis; LOPA: Layer of Protection Analysis

اطمینان یک تجهیز را تصمیم می‌نماید و این احتمالات را با کمترین هزینه برآورده می‌سازد.

نتایج تحقیق حاضر نشان داد که اجرای روش آنالیز لایه‌های حفاظتی، مستلزم داشتن اطلاعات و دانش گسترده افراد از فرایند و درک عمیق از سیستم‌های موجود و داشتن تخصص، مهارت و تجربه مناسب تیم انجام دهنده این روش می‌باشد. این امر در صحت و دقت نتایج، تعیین کننده است. این مورد در بیشتر مطالعاتی که با استفاده از روش LOPA انجام شده، مورد تأکید قرار گرفته است (۱۴-۱۶). مطالعه حاضر بیشتر بر محاسبه و پیش‌بینی احتمال بروز ساناریوهای خطرناک متتمرکز بود و کفایت لایه‌های حفاظتی در برای این ساناریوها را بررسی نمود. پیشنهاد می‌گردد در پژوهش‌های خطرناک آینده و به منظور تعیین علل ریشه‌ای ساناریوها و پیامدهای خطرناک آن‌ها، از تحلیل علل ریشه‌ای (RCA) و روش‌های مرتبط با آن مانند AFTA، Root cause analysis (RCA) یا MORT (Management Oversight and Risk Tree) استفاده گردد. در نهایت، لازم به ذکر است که بر اساس مقالات و مطالعات موجود، بیشتر تحقیقاتی که در داخل کشور به منظور تعیین سطح یکپارچگی ایمنی با استفاده از روش LOPA انجام شده است، تنها به مشخص و تعیین نمودن SIL Target (پرداخته‌اند ۲۱-۱۶)، اما در پژوهش حاضر ضمن تعیین SIL مورد نیاز سیستم از طریق روش LOPA، اقدام به ممیزی سیستم و ارزیابی قابلیت اطمینان آن با استفاده از روش FTA گردید.

لزوم بازنگری و به روز نمودن برنامه مدیریت واکنش در شرایط اضطراری (Emergency Response Plan) در واحد ایزو مریزاسیون و در سطح پالایشگاه با توجه به وجود ساناریوهایی که دارای سطح خطر بالا می‌باشند و علاوه بر خسارات مالی و تلفات انسانی در سایت، موجب تهدیدات زیست محیطی در خارج از سایت می‌گردد.

با وجود قابلیت اعتماد کمتر به مداخلات اپراتوری نسبت به کنترل‌های مهندسی، پیگیری و اجرای برنامه آموزش مستمر کارکنان، تدوین و یا بازنگری دستورالعمل‌های واکنش در شرایط اضطراری واحد و اجرای مانورها و تمرین کارکنان بر اساس دستورالعمل‌های واکنش در شرایط اضطراری واحد توصیه می‌گردد. این امر باعث ایجاد آمادگی و ارتقای قابلیت‌های انسانی و ایفای نقش بهتر کارکنان در زمان بروز شرایط اضطراری می‌شود.

حفظ سطح یکپارچگی ایمنی موجود، منوط به سالم بودن تجهیزات کنترلی و عدم وقوع نقص فنی در عملکرد آن‌ها می‌باشد. بنابراین، یکی از نتایج حاصل از پژوهش حاضر که به منظور کاهش حوادث و ارتقای سطح ایمنی فرایند می‌توان به آن اشاره کرد، ارایه پیشنهاد به منظور برنامه‌ریزی جهت نگهداری و تعمیرات سیستم ابزار دقیق ایمنی مبتنی بر قابلیت اطمینان (Reliability Centered Maintenance) است. RCM یک برنامه نت زمان‌بندی شده است که حداقل ایمنی و قابلیت

دیر IR.SBMU.RETECH 1396.198 شهید بهشتی می باشد که با کد معاونت پژوهشی این دانشگاه ثبت گردید و با حمایت و پشتیبانی شرکت پالایش نفت اصفهان صورت گرفت. بدین وسیله از مدیران، مسؤولان و کارکنان شرکت پالایش نفت اصفهان به ویژه اداره پژوهش و فن آوری، مدیریت و کارکنان HSE، ریاست منطقه بنزین سازی و سرپرست و کارکنان واحد ایزو مریزاپسیون، به جهت مساعدت در انجام این تحقیق، تشکر و قدردانی به عمل می آید.

نتیجہ گیری

بر اساس نتایج به دست آمده از مطالعه حاضر، طراحی دقیق و استفاده از تجهیزات به روز و جدید در واحد ایزو مریزاسیون، منجر به ایجاد سطح مناسبی از قابلیت اطمینان و ایمنی در این فرایند شد.

تشریف و قدردانی

پژوهش حاضر برگرفته از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد مهندسی اینمنی صنعتی دانشکده سلامت، اینمنی و محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی

References

- Billinton R, Allan RN. Reliability evaluation of engineering systems: Concepts and techniques. Trans. Rezaeian M. Tehran, Iran: Amirkabir University of Technology Publication; 1992. p. 796. [In Persian].
 - Dormohammadi A, Zarei E. Semi quantitative and quantitative risk assessment in process industries with focus on techniques of QRA, LOPA, DOW index. Tehran, Iran: Fanavar Publications; 2014. p. 252. [In Persian].
 - Jahangiri M, Norozi-Chegini MA. Risk assessment & management. Tehran, Iran: Fanavar Publications; 2012. [In Persian].
 - CCPS (Center for Chemical Process Safety). Layer of Protection analysis: Simplified process risk assessment. Hoboken, NJ: Wiley; 2001. [In Persian].
 - Abdolhamidzadeh B, Badri N. Quantitative and qualitative risk assessment in process industries and describing methods for identifying industrial hazards with a focus on the HAZOP approach. Tehran, Iran: Andishesara Publications; 2010. [In Persian].
 - International Electrotechnical Commission. Functional Safety of Electrical/electronic/programmable Electronic Safety-related Systems: Guidelines on the application of IEC 61508.2 and IEC 61508.3. Geneva, Switzerland: IEC; 2010.
 - American Institute of Chemical Engineers, Center for Chemical Process Safety. Guidelines for initiating events and independent protection layers in layer of protection analysis. Hoboken, NJ: Wiley; 2014.
 - Mirzaei Aliabadi M, Mohammad Fam I, Kalatpour O, Babayi Mesdaraghi Y. Risk assessment of liquefied petroleum gas (LPG) storage tanks in the process industries using the Bowtie technique. Journal of Occupational Hygiene Engineering 2016; 3(2): 1-11. [In Persian].
 - Jahangiri M, Norozi M, Sareban Zadeh K. Risk assessment & management. Tehran, Iran: Fanavar Publications; 2013. [In Persian].
 - Ericson CA. Hazard analysis techniques for system safety. Trans. Moudi MA, Akbari J, Barakat S, Safari S, Shakerian M. Tehran, Iran: Fadak Isatis; 2015. p. 570. [In Persian].
 - Dutuit Y, Innal F, Rauzy A, Signoret JP. Probabilistic assessments in relationship with safety integrity levels by using Fault Trees. Reliability Engineering & System Safety 2008; 93(12): 1867-76.
 - Kaymakci OT, Ustoglu I, Divriklioglu E. Reliability assessment of fire safety systems in railway industry: A case study. Journal of the Chinese Institute of Engineers 2015; 38(3): 286-96.
 - Noriyati RD, Prakoso AB, Musyafa A, Soeprijanto A. HAZOP study and determination of safety integrity level using fault tree analysis on fuel gas superheat burner of ammonia unit in petrochemical plant, East Java. Asian J Applied Sci 2017; 5(2): 396-409.
 - Markowski AS, Sam Mannan M. ExSys-LOPA for the chemical process industry. J Loss Prev Process Ind 2010; 23(6): 688-96.
 - Myers PM. Layer of protection analysis quantifying human performance in initiating events and independent protection layers. J Loss Prev Process Ind 2013; 26(3): 534-46.
 - Lajevardi SS, Jafari MJ, Mohammadfam I. Determining safety integrity level on a hydrogen production unit with application of the layers of protection analysis method. Safety Promotion and Injury Prevention 2014; 2(1): 23-30. [In Persian].
 - Habibi E, Keshavarzi M, Yousefi Rizi HA, Hasanzadeh A. Outcome analysis of major accidents and determining the safety integrity level of processes in sour water stripping unit of gas refinery using lopa technique. J Health Syst Res 2011; 7(3): 301-14. [In Persian].
 - Rafan MH, Nemati Paridari M. Using the fuzzy model to layers of protection analysis in estimating the safety integrity level of oil pipeline transmission. Proceedings of the 8th Symposium advances in Science and Technology Commission-IV; 2014 Feb. 6; Mashhad, Iran. [In Persian].
 - Jafari M, Askarian A, Omidi L, Miri Lavasani MR, Taghavi L, Ashori A. The assessment of independent layers of protection in gas sweetening towers of two gas refineries. Journal of Safety Promotion and Injury Prevention 2014; 2(2): 103-12. [In Persian].
 - Hosseini AA, Nemati A. Using HAZOP and LOPA methods for determining of safety integrity level (SIL) for ESDs on hydrogen production unit of a petrochemical plant. Proceedings of the 3rd International Conference on Oil, Gas & Petrochemical; 2015 Dec. 13-4; Tehran, Iran. [In Persian].
 - Yarmohammadi F, Varshosaz K, Paridari N, Mohammadfam I. Layer of protection analysis (LOPA) of the MTBE tanks of Shiraz refinery. Proceedings of the 2nd International Conference on Sustainable Development, Solutions and Challenges Focusing on Agriculture, Natural Resources, Environment and Tourism Tabriz; 2015 Feb 24-26; Tabriz, Iran. [In Persian].

Evaluating the Effectiveness of Safety Instrumented Systems Using Layer of Protection Analysis and Fault Tree Analysis in the Isomerization Unit of Isfahan Oil Refinery, Iran

Mahdi Ghasempur¹, Reza Gholamnia², Mousa Jabbari³, Amir Hossein Matin⁴, Abbas Aghababaee⁵

Original Article

Abstract

Background: Investigating the hazardous factors and points in process industries through risk management and evaluation for preventing accidents is particularly important. Oil and gas refineries have several risks such as fire, explosion, or the release of toxic substances, which might have catastrophic and irremediable consequences. Conducting safety integrity level (SIL) studies in the process industries for assessing safety status and reliability of complex engineering systems is of particular importance. This study aimed to investigate the effectiveness of safety instrumented systems (SIS) in the isomerization unit of the gasoline production complex of Isfahan oil refinery, Iran.

Methods: In the first part of the study, the semi-quantitative method of layer of protection analysis (LOPA) was used to analyze the layers of protection and determine the required SIL of the system (target SIL). In the second part, using the fault tree analysis (FTA), the existing SIL of the system was verified.

Findings: In all selected scenarios, the existing SIL of system is consistent with the required SIL (target SIL). The frequency of final reduced event corresponded to the acceptable risk standard of the refinery as well, which indicated the adequacy of the existing independent protection layers (IPLs).

Conclusion: Accurate designing and using the state-of-the-art equipment lead to an acceptable level of safety in this process, and the system is working with a proper reliability.

Keywords: Process industries, Risk assessment, Layers of protection analysis, Fault tree analysis, Safety integrity level

Citation: Ghasempur M, Gholamnia R, Jabbari M, Matin AH, Aghababaee A. Evaluating the Effectiveness of Safety Instrumented Systems Using Layer of Protection Analysis and Fault Tree Analysis in the Isomerization Unit of Isfahan Oil Refinery, Iran. J Health Syst Res 2018; 14(2): 204-14.

1- Department of Industrial Safety, School of Public Health and Safety, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
 2- Associate Professor, Department of Health, Safety and Environment, School of Public Health and Safety, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran

3- Associate Professor, Department of Industrial Safety, School of Public Health and Safety, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
 4- Lecturer, Department of Industrial Safety, School of Public Health and Safety, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran

5- Industrial Consultant, Isfahan Oil Refinery, Isfahan, Iran

Corresponding Author: Reza Gholamnia, Email: gholamnia@sbmu.ac.ir